

知 一例BIOS设置原因导致的HPE ProLiant BL460c Gen10服务器无法PXE引导

BIOS 王海霞 2020-02-14 发表

组网及说明

C7000中多台HPE BL460c Gen10服务器

问题描述

C7000中多台HPE BL460c Gen10服务器按F12无法实现PXE引导;
BIOS中已为网卡开启PXE;
PXE服务器正常。

过程分析

开机自检按F11进入one time boot menu中, 每个网卡启用两种引导方式: HTTP、PXE, HTTP方式优先。此时, 开机自检按F12后无法PXE引导。
判断问题与此有关。

解决方法

BIOS中在Network Options->Network Boot Options下关闭HTTP support。
此时, 开机自检按F11进入one time boot menu中仅显示网卡PXE引导; 可以正常开机自检按F12实现PXE引导。