

## 知 某局点S7602-S增加再拔掉板卡之后指示灯异常


产品特性 单板 李先福 2020-03-24 发表

### 组网及说明

不涉及

### 问题描述

客户插入新增板卡LSQM1TGS16FC3，由于版本较老，不识别，所以主控LPU亮红灯。客户拔下该板卡后，主控的LPU灯还是亮红色。

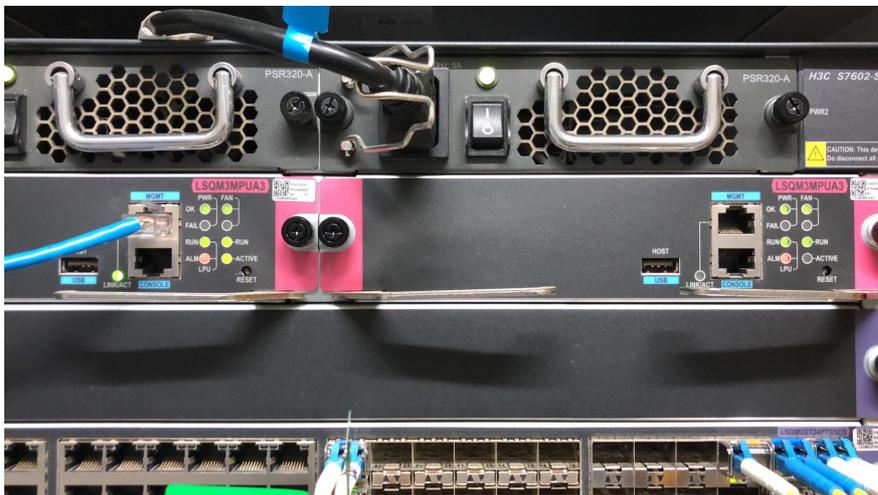

### 过程分析

(1) 插入板卡主控亮红灯，是因为现场版本较老为R7179，无法识别该板卡。LSQM1TGS16FC3 R7536版本才开始支持。

```
=====display version=====
```

```
H3C Comware Software, Version 7.1.045, Release 7179
```

```
Copyright (c) 2004-2016 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
```

```
H3C S7602-S uptime is 47 weeks, 1 day, 0 hours, 13 minutes
```

```
Last reboot reason : Cold reboot
```

```
Boot image: flash:/S7600-CMW710-BOOT-R7179.bin
```

```
Boot image version: 7.1.045, Release 7179
```

```
Compiled Jan 19 2016 16:00:00
```

```
System image: flash:/S7600-CMW710-SYSTEM-R7179.bin
```

```
System image version: 7.1.045, Release 7179
```

```
Compiled Jan 19 2016 16:00:00
```

(2) 本地复现，发现跟现场现象一致，确认该现象只是指示灯显示错误，不会影响正常使用。

### 解决方法

升级到最新版本R7585P07