

知 某局点7506E-V插上主控后业务板不识别

单板 李敏 2020-04-14 发表

组网及说明

不涉及

问题描述

现场准备v5升v7，将原有v5主控LSQ1SRPB下架后，换上v7主控LSQM2MPUD0原有业务板LSQ1GV48SA不识别，现场回退恢复业务。

过程分析

业务板卡不识别，插拔依旧。

现场不识别时，现场V7主控LSQM2MPUD0，业务板为LSQ1GV48SA

查阅了75E-V v7版本说明书里的软硬件适配表，发现并未业务单板LSQM1GV48SA0，LSQ1GV48SA不支持v7版本。

解决方法

更换支持v7版本的业务板。