


组网及说明

不涉及

问题描述

IMC使用SNMP V2C纳管交换机提示“SNMP 读写团体字错误”,如下图所示:

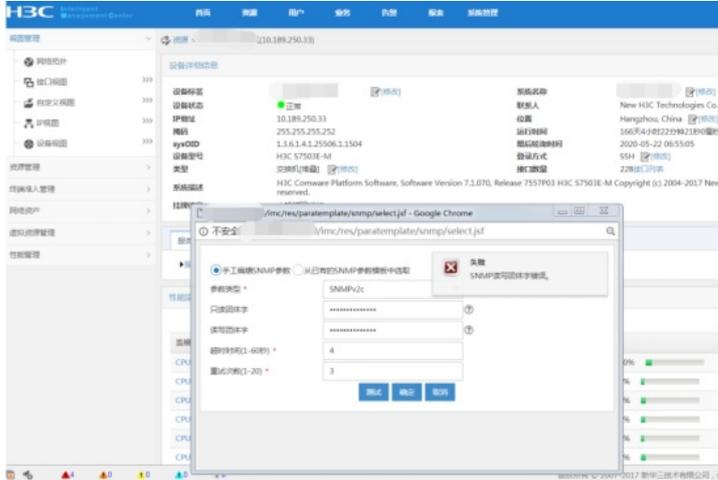

IMC版本为PLAT 7.3 E0506P03

要纳管的交换机为S7503E-M, 版本信息如下:

H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 7557P03

Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

H3C S7503E-M uptime is 23 weeks, 5 days, 6 hours, 14 minutes

Last reboot reason : Cold reboot

Boot image: flash:/S7500E-CMW710-BOOT-R7557P03.bin

Boot image version: 7.1.070, Release 7557P03

Compiled Nov 07 2017 16:00:00

System image: flash:/S7500E-CMW710-SYSTEM-R7557P03.bin

System image version: 7.1.070, Release 7557P03

Compiled Nov 07 2017 16:00:00

过程分析

根据IMC的错误提示“SNMP读写团体字错误”, 需要检查IMC的SNMP团体字和交换机的SNMP团体字是否一致。

以下是S7503E-M的SNMP配置:

```
snmp-agent
snmp-agent local-engineid 800063A2809CE89500A6010000001
snmp-agent community read cipher $c$3$B6opKU2isbQ1Pohsyd1T
snmp-agent community write cipher $c$3$yfyBbt18rSS+wwl2Zhc
snmp-agent sys-info version v2c v3
```

需要将S7503E-M的SNMP团体名与IMC纳管的团体名保持一致方可解决纳管失败的问题。


解决方法

由于S7503E-M的SNMP团体字已经加密为密文, 不确定具体的团体字分别是多少, 因此需要重新配置SNMP的团体字, 命令如下:

snmp-agent community read simple nlhaiwjn201412

snmp-agent community write simple nlhaiwjn201412

修改完S7503E-M的SNMP团体字后, IMC端也需要修改:

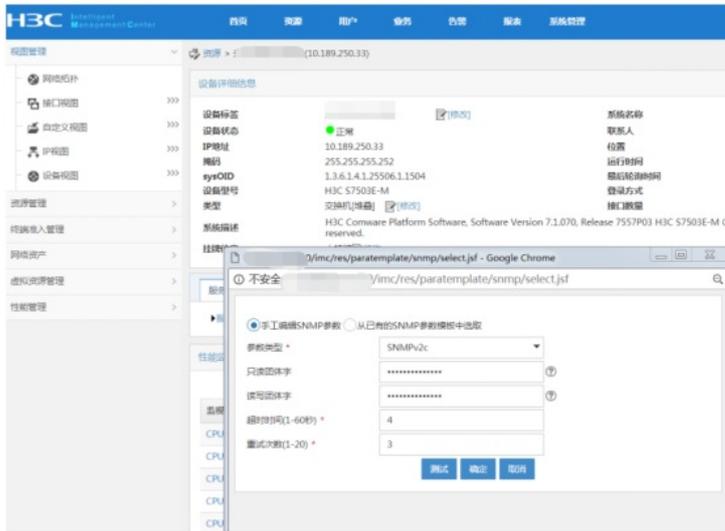

测试成功：

