

知 ADDC 5.0部署完Seerengine组件后无法进入应用驱动数据中心经验案例

ADDC解决方案 孙秀丽 2020-07-22 发表

组网及说明

ADDC 5.0解决方案

问题描述

如下图，ADDC 5.0部署完Seerengine-DC以及Vdchp组件后无法正常进入【应用驱动数据中心】界面。



过程分析

部署完之后检查组件状态是否正常，进入SNA center后台检查dc容器状态是否也都是running状态，如果组件部署状态以及容器运行正常，则多半为dc网络问题。

首先要满足SNA地址与Seerengine三节点地址可达，此案例中Seerengine三节点地址与SNA地址互ping不通，到网关也不通，排查控制器网络设置了VLAN，而服务器连接的交换机并没有打PVID导致不通。

解决方法

后续通过卸载Seerengine组件，重新规划网络设置不划分VLAN重新部署组件后正常，因此一般推荐网络设置处不划分VLAN，如果划分VLAN一定要与服务器上连交换机的PVID保持一致。