

知 VCFC-DC裸金属映射表无法查看到ac口的经验案例

VCFC 董婉君 2020-08-28 发表

组网及说明

ADDC标准组网，接入裸金属。

问题描述

leaf下行口接入裸金属，在控制器VCFC-DC上添加裸金属vxlan映射表时无法没有识别到ac口

过程分析

1、检查leaf设备连接裸金属服务器的接口是否配置为ac口。若是，进行下一步；若没有配置，补充ac口的配置。

```
[ADD5.0-Leaf1-S68-12-Ten-GigabitEthernet1/0/9]dis th
#
interface Ten-GigabitEthernet1/0/9
 port link-mode bridge
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan 1
 vtep access port
#
```

2、检查该ac口是否在基础网络 > 资源 > VNID池 > VLAN-VXLAN映射表内映射范围内，若在，则需要移除该接口，需要在移除接口前确认移除的接口没有承载业务流量。



解决方法

首先确认现场连接leaf的接口是否配置为ac口，若没有，需要配置为ac口；若已配置，需要检查该接口是否被加入到vlan-vxlan映射表内，若是，需要删除后加入到裸金属vlan-vxlan映射表内。