
堆叠 风扇 zhiliao_KOW0za 2020-09-10 发表

设备型号: S6800-54QT

客户在做开局IRF堆叠,堆叠成功后设备风扇噪声变大,风扇指示灯黄色常亮,SYS灯红色常亮; 初步判断为风扇风向与预期风向不对,询问客户,客户表示两台设备出现此情况后自动重启,重启之 后无法登录至命令行界面;

断开堆叠线缆分别断电重启,同样无法进入命令行界面;

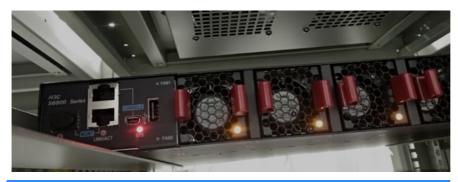

- 1.更换终端设备及console线缆,连接设备及console线后,断电重启设备,在重启过程中持续按crtl+B 进入bootrom菜单,按0选择重启;
- 2.重启后使用dis fan命令查看风扇状态及风向,若风向不对称则使用fan prefer-direction slot 1 port-to-p ower或者fan prefer-direction slot 1 power-to-port更换相应的预期风向,保持风向一致;
- 3.在设备堆叠之前,要注意将主设备及备设备的风向调整至一致,否则堆叠成功后会因设备风向原因造 成告警。