

知 WA6338本地转发终端获取不到地址

wlan接入 AP管理 聂冬 2020-11-25 发表

组网及说明

无

问题描述

WA6338本地转发终端获取不到地址

过程分析

由于是本地转发，AP需要通过map文件放通终端的业务vlan，登录到AP上后，发现G1/0/1口已经放通了终端的业务vlan，但是为什么终端还是获取不到地址呢？

查看WA6338的安装指导后，AP上还存在一个Smart接口：

表A-2 WA6338无线接入点接口说明

接口类型	遵循的规范和协议	描述
Console口	RS/EIA-232	控制口，用于维护人员调试使用
2.5GE/PoE+	<ul style="list-style-type: none">· IEEE802.3· IEEE802.3u· IEEE802.3at	100/1000/2500M以太网电口，作为设备的上行接口，接入Internet或城域网，可同时作为标准PoE接口。 对应MAP文件中的SGE1/0/1接口，对应AC配置中的smartrate-Ethernet 1接口
GE/PoE_OUT	<ul style="list-style-type: none">· IEEE802.3· IEEE802.3u	以太网电口，作为设备的上行接口，接入Internet或城域网， 对应MAP文件中的GE1/0/1接口，对应AC配置中的gigabitethernet 1接口

现场AP接的是2.5GE口，所以应该把配置下发到smartrate-Ethernet 1接口。

解决方法

修改map文件后解决。如遇同样问题，检查map文件时需要认真检查该AP的接口是否特殊。