

## 知 F5030/F5030-6GW/F5060/F5080/F5000-V30/F5000-M/F5000-AI-40/F5000-AI-20/F5000-A 堆叠/IRF不起来

IRF 胡伟 2020-12-03 发表

### 问题描述

F5030/F5030-6GW/F5060/F5080/F5000-V30/F5000-M/F5000-AI-40/F5000-AI-20/F5000-A 堆叠/IRF不起来

### 解决方法

通常情况下，要求是设备上的高速率端口。

设备出厂时没有将IRF端口与IRF物理端口绑定，需要用户通过命令行手工配置后才能用于IRF，对于防火墙SecBlade III (LSU3FWCEA0、LSUM1FWCEAB0、LSX1FWCEA1) 配置IRF时，IRF物理端口只能选用面板上光接口。

H3C SecBlade IV NGFW防火墙插卡仅支持前面板接口作为IRF物理端口。

**对于防火墙F5030/F5030-6GW/F5060/F5080/F5000-V30/F5000-M/F5000-AI-40/F5000-AI-20/F5000-A配置IRF时，IRF物理端口只能选用设备固定接口、一槽位或二槽位上的接口，且对于固定接口仅光口模式支持加入IRF端口。**

不能将配置了Bypass功能的接口作为IRF物理端口