

知 某局点防火墙命令行和WEB界面显示不一致

WEB管理 刘文粟 2021-01-26 发表

组网及说明


无

问题描述

防火墙命令行和WEB界面显示不一致

过程分析

Web界面配置目的端口0-134

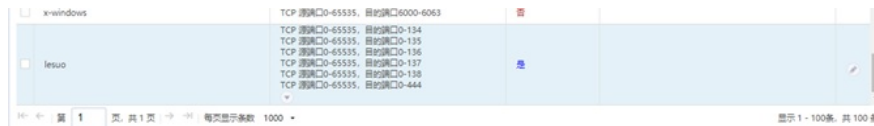

命令行查看显示的是135，怀疑是显示异常

```
#
object-group ip address dahua
  0 network host address 172.16.1.2
#
object-group service lesuo
  0 service tcp destination lt 135
  10 service tcp destination lt 136
  20 service tcp destination lt 137
  30 service tcp destination lt 138
  40 service tcp destination lt 139
  50 service tcp destination lt 445
  60 service udp destination lt 135
  70 service udp destination lt 136
  80 service udp destination lt 137
  90 service udp destination lt 138
  100 service udp destination lt 139
  110 service udp destination lt 445
#
controller Cellular1/0/0
#
interface NULL0
```

查看该命令的解释

显示是正常的lt的含义是：小于指定的端口号。

也就是说，命令行显示的lt 135实际上是0-134，故非故障问题

【使用指导】

创建对象时指定ID，如果指定ID的对象不存在，则创建一条新的对象；如果指定ID的对象已存在，则对旧对象进行修改。

新创建或修改的对象不能与已有对象的内容完全相同，否则该命令执行失败，并提示出错。

在配置lt参数时，需要注意的是：

- 不能指定port为0。
- 如果指定port为1，则该配置被视为eq 0。
- 如果指定port为2 ~ 65535，则实际生效的端口号为[0, port-1]。

解决方法

查看命令手册，了解命令正常含义

