

# 知 6890-54HF 100G接口对接华为设备无法up

光模块 桑琪 2021-03-20 发表

## 组网及说明

组网不涉及

设备6890-54HF

#### 问题描述

交换机使用100G光模块对接华为100光模块，无法up。华三交换机采用华三光模块，华为采用海信光模块。

发现华三光模块光功率都正常，就是无法up。

#### 过程分析

发现华为100G接口上配置了fec mode none.

我司缺省自协商开启，链路两端FEC模式需保持一致。正常短距离100G对接是建议开启FEC的

。

## 解决方法

在华三设备100G接口配置port fec mode none之后正常up

