

知 ADDC方案中5560X设备VXLAN配置未下发

ADDC解决方案 张天伟 2021-05-08 发表

问题描述

5560X设备做leaf，控制器下发的vsi配置下发不全

```
vsi SDN_VSI_2
```

```
gateway vsi-interface 2
```

```
statistics enable
```

```
arp suppression enable
```

```
vxlan 2 (该配置未下发)
```

```
evpn encapsulation vxlan
```

解决方法

5560X设备需要手动配置设备工作在VXLAN模式，并重启

```
[SwitchA] switch-mode 1
```

Reboot device to make the configuration take effect.

```
[SwitchA] quit
```

```
reboot
```

