

## 知 MSR V7 SIP配置注意事项

SIP 刘嘉福 2021-06-22 发表

### 问题描述

MSR出接口配置NAT与NAT server映射到内部服务器或客户端，出现话机注册不上或单通的情况，需要注意检查配置下面的命令。

## 解决方法

添加:

```
port-mapping application sip port 6677 protocol udp 【nat alg相关】
```

接口修改为:

```
nat server protocol udp global current-interface 6677 inside 192.168.1.2 6677 reversible 【反向NAT端口】
```

其中6677为客户使用的SIP端口号。

