

【交换案例&FAQ】S5560X-54C-EI 配置IPP口后DRNI功能不可用

三层链路聚合 zhiliao_AYU9y4 2021-07-20 发表

问题描述

□

组网情况: VRRP结合DRNI

DRNI配置正常, 配置IPP口后DRNI功能不可用。

display drni consistency { type1 | type2 } { global | interface interface-type interface-number }命令查

看不到相关信息

解决方法

Release 6320之前版本，配置IPP口后，系统会自动关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能。对于Release 6320及以上版本，配置IPP口后，需要在IPP口上配置**undo mac-address static source-check enable**命令，否则DRNI功能不可用。

