



M9000板卡升级失败

主控板

业务板

杨凌轩

2021-08-31 发表

组网及说明

无

问题描述

现场M9000想要升级版本，从9105版本升级至9141P22，板卡型号为NSQM1FWCEA0，按照常规操作指定boot-loader后发现主控版本升级成功，防火墙板卡升级失败，卡在系统加载界面无响应

过程分析

检查操作无误，板卡无法正常加载，查看板卡状态cpu为fault，尝试在bootware下升级发现没有指定版本的选项

解决方法

该版本升级跨度大，属于从松耦合到紧耦合的升级，需要先升级板卡的bootrom后再升级板卡的bin

