

知 MSR3610U盘自动配置失败

U盘启动 罗梦恺 2021-11-01 发表

组网及说明

无

### 问题描述

用U盘进行设备的自动配置，通过autodeploy udisk enable指令，缺省为开启。在重启后，发现cfg文件里的配置未刷上去，从U盘根目录上失败的日志看到结果如下：Command interface range GigabitEthernet 0/0 GigabitEthernet 0/1 fails to recover configuration.

## 过程分析

异常日志写道：Command interface range GigabitEthernet 0/0 GigabitEthernet 0/1 fails to recover configuration. 推测是U盘启动不支持批量进入端口指令。

## 解决方法

将原脚本中

```
interface range GigabitEthernet 0/0 GigabitEthernet 0/1
```

```
port link-aggregation group 1
```

```
quit
```

改为如下脚本：

```
interface GigabitEthernet 0/0
```

```
port link-aggregation group 1
```

```
quit
```

```
interface GigabitEthernet 0/1
```

```
port link-aggregation group 1
```

```
quit
```

