



某局点S10508X二层远程镜像不成功

镜像

柠檬酸了

2021-11-12 发表

组网及说明

设备是堆叠设备，只有两台堆叠设备做的二层镜像

问题描述

现场只有一个镜像组，到哪都不能成功

vlan 3500

description jingxiang

undo mac-address mac-learning enable

mirroring-group 1 remote-source

mirroring-group 1 remote-probe vlan 3500

interface GigabitEthernet1/6/0/32

port link-mode bridge

description tejingzhidui

port access vlan 3152

packet-filter 3001 inbound

packet-filter 3001 outbound

mirroring-group 1 mirroring-port both

[SZSJ3&4#JG-GAW-S10508X-IRF]dis mirroring-group all

Mirroring group 1:

Type: Remote source

Status: Incomplete

Mirroring port:

GigabitEthernet1/6/0/32 Both

Remote probe VLAN: 3500

[SZSJ3&4#JG-GAW-S10508X-IRF]mirroring-group 1 reflector-port Ten-GigabitEthernet 1/2/0/31

This operation may delete all settings made on the interface. Continue? [Y/N]: y

Mirroring setting failed.

[SZSJ3&4#JG-GAW-S10508X-IRF]mirroring-group 1 monitor-egress Ten-GigabitEthernet 1/2/0/30

Mirroring setting failed.

配置出口时报错Mirroring setting failed.

过程分析

收集诊断查看配置是否有问题，查看官网的配置指导有没有相关限制

解决方法

查看诊断该板卡为SH系列板子。官网明确指出：使用SH系列接口板上的接口作为出端口时，源端口和出端口必须位于同一单板上。

使用SH系列接口板上的接口作为反射端口时，源端口和反射端口必须位于同一单板上

所以才不可以成功，只要避开这两条限制是可以成功的，后续将出口板换掉之后可以成功镜像

