

# 知 某局点EPM纳管EPON设备失败问题排查

EPM 马永鸿 2021-12-29 发表

组网及说明

不涉及

## 问题描述

EPM版本7.3 E0503.

现场已纳管了交换机（堆叠）设备OLT，先将它纳管到EPON上，增加之后会轮询同步，也能看到分光器，之后纳管EPON设备失败，EPON管理里看不到该交换机，并且操作日志里提示失败

。



admin	10.1.1.153	EPON管理	2021-11-01 12:34:55	增加设备'OLT(10.20.0.254)'。	失败
admin	10.1.1.153	EPON管理	2021-11-01 12:13:48	增加设备'OLT(10.20.0.254)'。	失败
admin	10.1.1.153	平台	2021-11-01 11:55:10	操作员登录。	成功
admin	10.1.1.153	平台	2021-11-01 11:47:42	操作员注销。	成功
admin	10.1.1.153	平台	2021-11-01 11:09:05	操作员登录。	成功
admin	10.1.1.153	平台	2021-11-01 10:44:03	操作员注销。	成功
admin	10.1.1.153	EPON管理	2021-11-01 10:29:12	增加设备'OLT(10.20.0.254)'。	失败





## 解决方法

在EPON设备上取消Smartlink相关MIB的遍历:

```
snmp-agent mib-view excluded test hh3cOnuSmlkTable
```

现场配置之后, 再次同步设备, 问题解决。

