東局点WEB重定向失败问题处理经验案例

Portal **殷俊** 2017-06-30 发表

某局点配置Comware V7平台无线控制器WX5540H,配合瘦AP部署WLAN无线网络覆盖。除了无线网 络基础功能外,该局点需要用到WEB重定向功能,定时推送指定页面。

配置完WEB重定向功能后,终端WEB重定向失败,多次测试无果。但测试中发现,在指定时间触发htt p流量后,页面会被重定向,且重定向的url可以看到,说明重定向动作没有问题,但无法完整显示页面

怀疑是终端到重定向页面本来就不可达导致页面无法显示,尝试关闭WEB重定向功能,直接ping或者 直接打开指定url均正常。出现问题时尝试更换浏览器,发现与浏览器无关,所有浏览器都无法自动重 定向打开指定的url。尝试更换测试位置,排查是否个别AP问题,发现跟AP没有关系。尝试测试不同终 端行为,发现安卓终端重定向行为正常,但苹果终端重定向失败,怀疑还是跟苹果终端处理机制有关

从以上测试信息和现场反馈的情况看,怀疑重定向失败原因有两方面:

- 1. 有可能跟苹果终端处理行为有关。
- 2. 功能实现上存在缺陷,与苹果终端不兼容。

实验室搭建测试环境测试,相同版本情况下测试功能实现是否有问题,尝试复现问题,抓到根本原因

测试环境中由于没有外网环境,WEB重定向页面指向AC管理WEB页面。关键配置如下:

interface Vlan-interface10

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

web-redirect url https://10.0.0.1 interval 60

安卓手机测试WEB重定向功能:

随便访问个IP地址2.2.2.2 (没有dns) 可以重定向,且能完全打开web页。同时AP上行口镜像抓包,三 次握手以及web页重定向。前面三次tcp握手完成,No.68号报文显示客户端通过HTTP-GET试图访问2. 2.2.2的页面内容,No.69号报文显示接入设备向客户端重定向web-redirect url指定页面,报文中包含重 定向的URL信息,随后客户端对重定向页面进行访问。抓包信息如下:

```
| See | See
Filter: && ip.dst == 2.2.2.2 ) || (ip.src == 2.2.2.2 && ip.dst == 10.0.0.3] • Expression... Clear Apply
      Extremet Protocol Version 4, Src: 2:2.2.2 (2.2.2.2), DSt: 10.0.03 (10.0.0.3 (10.0.0.3)
Internet Protocol Version 4, Src: 2:2.2.2 (2.2.2.2), DSt: 10.0.0 (3 (10.0.0.3) (10.0.0.3)
Transmission Control Protocol, Src Port: http
      Hypertext Transfer Protocol
Line-based text data: text/html
                    ineado \r\fi
script type="text/javascript">location.href= https://10.0.0.1/ </script>\r\n
//heado\r\fi
```

苹果手机测试WEB重定向功能,测试方式相同,重定向功能正常,抓包信息如下:

```
Filter: && ip.dst == 6.6.6.6 ) || ( ip.src == 6.6.6.6 && ip.dst == 10.0.0.2 - Expression... Clear Ap
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Protocol Length Info
TCP 140 552
TCP 120 htt
TCP 116 552
HTTP 450 GET
HTTP 422 HTT
TCP 116 552
                                                                                                                                                                      Source Destination
10.0.0.2 6.6.6.6
6.6.6.6 10.0.0.2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ngsh Info

New Column
140 53261 > http [syn] seq=0 win=65533 Len19.249622
120 http > 55261 [syn, ack] seq=0 ack=1 wi19.25012
126 53261 > http [Ack] seq=1 ack=1 win=65519.2322
450 Get / http/L1
450 Get / http/L1
10.20 ox (text/html)
116 53261 > http [Ack] seq=335 ack=08 win19.256833
116 53261 > http [FIN, ack] seq=335 ack=3019.256833
116 http > 55261 [FIN, ack] seq=338 ack=3019.258988
        Control And Provisioning or Wireless Access Points
Ethernet II (VLAN tagged), Src: 84:d9:31:0d:9b:20 (84:d9:31:0d:9b:20), Dst: 5c:ad:cf:26:5f:2e (5c:ad:cf:26:5f:2e)
Internet Protocol Version 4, Src: 6.6.6 (6.6.6.6), Dst: 10.0.0.2 (10.0.0.2)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 55261 (55261), Seq: 1, Ack: 335, Len: 306
                                <script type="text/javascript">location.href="https://10.0.0.1"</script>\r\n
                        **Abdy>*(*)*
**BNANGENERS**(**)*(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)**(**)*(**)**(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(**)*(*
```

查看AC配置发现在vlan虚接口下不仅开启了WEB重定向功能,还有portal相关配置,配置如下:

interface Vlan-interface100

ip address 10.10.0.1 255.255.0.0

portal domain portal

portal bas-ip 192.168.99.2

portal apply web-server imc

portal apply mac-trigger-server imc

web-redirect url http://wifi.changbaishan.gov.cn interval 60

无线服务模板上配置了Web重定向功能后,当该无线服务模板上接入的用户初次通过Web页面访问外网时,设备会将用户的初始访问页面重定向到指定的URL页面,之后用户才可以正常访问外网,经过一定时长(interval)后,设备又可以对用户要访问的网页或者正在访问的网页重定向到指定的URL页面。

如果设备支持以太网通道接口(Eth-channel),则接口下可以同时开启Web重定向功能和Portal功能,否则当接口下同时开启Web重定向功能和Portal功能时,Web重定向功能失效。 无线服务模板下可以同时开启Web重定向功能和Portal功能,并且同时生效。

vlan虚接口下portal功能与WEB重定向功能不能同时存在,删除portal相关配置,问题解决