厕 防火墙出现回显慢、敲命令反应慢、反复重启无法启动或者丢包情况。

组网及说明

不涉及

告警信息

不涉及

问题描述

防火墙出现回显特别慢,敲命令后很长时间才能显示,设备反复重启无法正常启动甚至是丢包情况下

过程分析

检查设备配置无任何问题,但是检查硬件情况发现现场电源非防火墙适配电源。

Power 0:

DEVICE_NAME : PSR75-12A MAC_ADDRESS : NONE

MANUFACTURING_DATE : 2021-07-19

VENDOR_NAME : H3C

Power 1:

DEVICE_NAME : PSR75-12A MAC_ADDRESS : NONE

MANUFACTURING_DATE : 2022-03-19

VENDOR_NAME : H3C

但是现场是F1000-AI-15系列设备,适配的电源是PSR150-12A



解决方法

更换适配电源即可,特别是开局情况下,很容易出现电源插错,防火墙对于不适配电源也是可以正常启动的, 但是无论功率是否一样,防火墙工作都可能出现问题。因此电源必须适配,详细适配情况可以看安装手册。