



MSR3640升级后Mpls 无法使用

License

zhiliao_l9hSOv

2022-08-15 发表

问题描述

客户MSR3640进行版本升级后发现mpls无法使用，查看到ak文件且license是激活状态。使用原先版本的数据.bin文件无法使用

解决方法

1、看有无ak文件：dir

2、看license是否激活：display license 状态：In use

3、查看已运行的软件包：diaplay install active

发现没有data.bin(特性包) 后查看启动文件中是否有data.bin文件 (display boot-loader)。发现没有后通过dir发现没有特性包 (data .bin)。了解到是.ipe文件进行升级，解压发现.ipe解压存在data.bin文件，排查发现设备空间不够。

将不用的文件删除后重新解压.ipe：boot-loader file *.ipe main

手动加载特性包：install activate feature cfa0:/**** data .bin

在用户视图退出重新加载 (<***> quit)

