

知 SR6604 升级后之后光转电模块SFP-GE-T-D不识别

光模块 罗梦恺 2022-09-26 发表

问题描述

现场SR6604，从R7821p19升级到8128p19之后光转电模块就无法up，物理/协议都down，回退回老版本后能正常识别。设备母卡RT-FIP-660，子卡RT-MIC-X-GP8 光转电模块: SFP-GE-T-D。

解决方法

该版本默认不支持该光转电模块，需要打R8128P19H01补丁

