

知 S12508F-AF 终端到虚地址不通 多级drni+ vrrp组网

VRRP 王昕宇 2023-04-23 发表

组网及说明

不涉及

告警信息

vrrp的备的logbuffer中

The IPv6 virtual router 5 (configured on Vlan-interface1111) failed to add virtual MAC.

The IPv4 virtual router 14 (configured on Vlan-interface2222) failed to add virtual MAC.

问题描述

终端ping 网关不通 流量统计看网关没有回icmp应答

drni和vrrp的状态正常

核心vrrp备上

配置21个vrrp组

Logbuffer里11个组报错

报错的vrrp网关不通

过程分析

vrrp的vrid是有规格的，vrid用完了导致报错

解决方法

所有vrrp组用相同的vrid 编号， 实测修改后正常

