

知 WB521X工作在桥模式下DHCP无法获取地址或获取地址后无法通信解决方法

向健民 2013-07-29 发表

WB521X工作在桥模式下 DHCP无法获取地址或获取地址后无法通信解决方法

由于无线传输的特殊性，经过WB521X的上行报文的源MAC都必须替换为WB521X的WAN口中MAC。

如果DHCP Server对此报文做了检查限制，则不会回应请求，解决此问题的方案：

！ 检查版本是否为V100R002版本，升级V100R002，恢复出厂设置，将默认开启“OneDHCPClient”模式。

！ 在上端DHCP Server上做修改，对此种拨号报文不做检查限制。

！ 在http://CEP_IP/debug.asp页面修改无线地址模式为“OneDHCPClient”