

知 多台WB521X性能测试，无法达到预期（例如单个AP下2000米范围内40M以上协商速率）

向健民 2013-07-29 发表

多台WB521X性能测试，无法达到预期（例如单个AP下2000米范围内40M以上协商速率）

检查WB521X是否升级到V100R002版本以后。设备是否开启“并发性能优化”（默认开启）。调整测试CPE设备是否对准AP，信号调试到最佳。CPE上RSSI的两个值“xx/xx”差值是否小于10db，如大于10db需检查天线是否按照《无线产品技术资料之--无线AP产品天线连接指导说明》规范连接。