

# 知 HPE OneView可能将服务器配置文件标记为不一致并将TPM相关选项实际值标记为“No Action”

ONEVIEW 邵仁杰 2023-10-28 发表

## 问题描述

HPE OneView 可能会将服务器配置文件标记为不一致，并显示服务器警报消息“BIOS settings do not match the expected values.”。如图1所示，“BIOS Settings”中TPM相关选项“Actual”显示为“No Action”

图1

## 过程分析

出现此问题的原因是OneView中的BIOS设置选项的"Consistency Checking"选项设置为"exact match"

。

□

图2

当图二选项被选中后，OneView进行一致性检查时无法通过精确匹配识别图3的设置。"TPM Mode Switch Operation" 和 "TPM 2.0 Software Interface Operation"选项被识别为"No Action"，与预期值不符合

。

□

图3

#### 解决方法

升级OneView至8.5或之后的版本。

