

## 知 关于使用特定URL访问ICG1000、ICG1800 Web管理界面存在安全隐患的解决办法

向健民 2011-08-29 发表

关于使用特定URL访问ICG1000/1800 Web管理界面存在安全隐患的解决办法

### 【产品型号】

ICG1000、ICG1800

### 【涉及版本】

ICG1000 V100R010版本（包含）以前所有版本

ICG1800 V100R008版本（包含）以前所有版本

### 【问题描述】

非授权用户使用特定的URL访问ICG1000、ICG1800的WEB管理界面存在安全隐患。

### 【原因分析】

ICG1000、ICG1800 WEB管理对访问设备的URL匹配失误，可能导致未经授权用户越权管理。

### 【规避措施 / 解决方案】

解决方案一

- 1、通过配置“设备管理”中的“远程管理”功能，允许网络管理员根据实际需要，开启或者关闭远程WEB管理功能，或者设置WAN侧允许进行远程管理PC的IP地址范围；
- 2、通过配置“设备管理”中的“用户管理”功能，允许网络管理员根据实际需要，设置LAN内允许管理设备PC的IP地址范围；

以上方法可以杜绝或者限制未经授权用户对ICG1000、ICG1800的越权访问。

解决方案二

升级至ICG1000、ICG1800以下版本及以后的版本解决。

ICG1000 V100R011

ICG1800 V100R009

### 【KMS号】

该公告已归档到知识案例库，归档ID号为KMS - 19787。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504