

🗯 R4950 G3 OS夯死时无告警抛出,手动重启后内存被禁用问题

BIOS 金占勇 2024-11-20 发表

组网及说明

无

告警信息

机台夯死,SEL日志无异常记录

1. OS夯死时无告警抛出,手动重启后内存被禁用

过程分析

- 1) OS阶段和BIOS启动阶段运行的内存校验监控程序不完全相同;
- 2) BIOS启动阶段会额外执行一些可靠性相关的检测信息,如MEMTEST等工具校验,此次内存被禁用 正是在BIOS启动阶段作MEMTEST测试时发现的training异常,主动将该槽位内存做了禁用处理;

2024-2-16 00:31:37 UTC+8 ERROR TYPE: MEMTEST ERROR DESCRIPTION: Receiving data from BIOS At: 2024-02-16 00:31:37 UTC+8 BIOS detected an error about memory training There is a memory training error on Socket 0 Channel 1 Dimm 0. SUGGESTION ACTION: Check&A1&Memory

2024-2-16 00:31:37 UTC+8 ERROR TYPE: MEMTEST ERROR DESCRIPTION: Receiving data from BIOS At: 2024-02-16 00:31:37 UTC+8 BIOS detected an error about memory training There is a memory training error on Socket 0 Channel 1 Dimm 0. SUGGESTION ACTION: Check&A1&Memory

- 3) OS运行阶段,系统进行内存读写时通过CPU 内部的CRC校验机制在内存读写时侦测错误,纠正错 误,内存出现不可纠正故障时即会导致系统宕机,最终由CPU MCA机制进行故障诊断上报;
- 4)两个阶段执行的是两套机制,OS夯死阶段未识别问题,经初步分析是由于海光CPU MCA 故障侦 测机制不完善导致(根因与前期CPU宕机无日志记录相同)。G3服务器搭载的海光CPU硬件及微码版 本较低,在部分MCA告警监控上报时仍存在不足,导致夯死阶段CPU侧无法将告警信息传达到主机侧 ,我司正在持续推动海光侧作进一步代码优化和程序升级,来解决此类问题。

- 1.按照报错更换对应内存
- 2.对于R4950 G3海光的服务器升级最新的BIOS版本,解决机台运行过程内存故障未告警问题