
OSPF **郭昊** 2018-03-18 发表

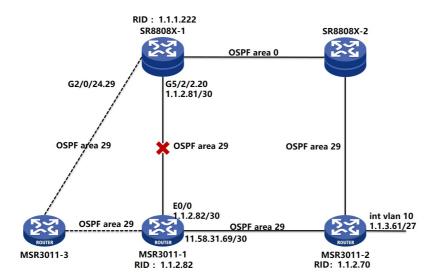

客户反馈现场有四台设备,分别为两台SR8808X及MSR3011-1和MSR3011-2。两台SR8808X之间网 段属于OSPF area 0, SR8808X和MSR3011以及两台MSR3011之间网段属于OSPF area 29。MSR30 11-2将interface vlan 10地址1.1.3.61引入到OSPF中,正常情况下SR8808X-1到1.1.3.61的路由下一跳 指向MSR3011-1。当SR8808X-1和MSR3011-1之间的运营商线路故障时,两台设备间的OSPF邻居断 开了,但是SR8808X-1上面到达1.1.3.61的路由仍指向MSR3011-1,出接口仍为G5/2/2.20,没有切换 到其他线路上去,导致转发不通。将SR8808X-1的G5/2/2.20接口shutdown后,路由才能正常切换到其 他线路, 与1.1.3.61能够互通。

正常情况下, SR8808X-1上查看到达1.1.3.61的路由信息为,

[pbcnmhhhr01]dis ip routing-table 1.1.3.61

Summary Count: 3

Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop 0.0.0.0/0 BGP 100 0 11.127.251.165 GE2/0/17 1.1.0.0/15 Static 60 0 0.0.0.0 NULL0 1.1.3.32/27 O\_NSSA2 150 1 1.1.2.82 GE5/2/2.20

//路由下一跳指向MSR3011-1,出接口为G5/2/2.20,该路由是OSPF NSSA区域引入的外部路由。

## 对应的LSDB信息为,

Type: NSSA

[pbcnmhhhr01]dis ospf lsdb nssa 1.1.3.32

OSPF Process 100 with Router ID 1.1.1.222

Area: 0.0.0.0 Link State Database Area: 0.0.0.29

Link State Database

LS ID : 1.1.3.32 Adv Rtr : 1.1.2.82 LS Age : 187 Len : 36 Options : NP Seq# : 800056ff Checksum: 0x4d55 Net Mask : 255.255.255.224

TOS 0 Metric: 1 E Type : 2

Forwarding Address: 1.1.2.82

//这一条LSA是MSR3011-1发布的,FA地址为MSR3011-1的E0/0地址,该接口过运营商线路与SR880 8X-1相连

Type : NSSA
LS ID : 1.1.3.32
Adv Rtr : 1.1.2.70
LS Age : 1366
Len : 36
Options : NP
Seq# : 80005702
Checksum : 0xe5d1

TOS 0 Metric: 1

E Type : 2

Forwarding Address: 1.1.2.70

Net Mask : 255.255.255.224

Tag : 1

//这一条是MSR3011-2发布的1.1.3.61,不影响该问题

当SR8808X-1和MSR3011-1中间线路故障时,SR8808X感知不到中间线路故障,接口G5/2/2.20仍为up的,这个是正常的。但SR8808X-1经过4个OSPF hello间隔收不到MSR3011-1的OSPF hello报文、将OSPF邻居置down后,display ip routing-table 1.1.3.61以及display ospf lsdb nssa 1.1.3.32回显结果与上述相同,这是有问题的。

既然这条OSPF路由没有消失,说明设备认为对应的LSA还是有效,并且根据这条LSA正常计算出了路由。我们来看一下上面LSDB的信息,这条MSR3011-1发出的LSA,FA地址为1.1.2.82,为SR8808X-1的直连接口地址。设备收到5类LSA时,会根据FA地址进行迭代计算出到达LSA发布者的最佳路径。由于线路故障时SR8808X的接口仍是up的,所以SR8808X-1根据这条LSA计算路由时认为到达FA地址的最佳路径是从G5/2/2.20出去。因此是对应的LSA没有失效,导致路由没有切换到其他出口。

接下来就要看为何这条LSA在线路故障后仍未失效。线路故障时,SR8808X-1应该通过其他对应目的地址1.1.3.61的LSA重新计算路由。既然dis ospf lsdb显示LSA没变,说明SR8808X-1从其他线路收到了与线路故障前MSR3011-1发来的相同LSA,而最有可能造成这种情况的就是组网中还存在另一台属于OSPF area 29的设备,类似于我们上面组网图中的MSR3011-3。该设备将MSR3011-1发布的LSA传给了SR8808X-1,并且由于是区域内路由器,在传递LSA时没有更改FA地址,最终造成了SR8808X路由异常。后与客户确认,组网中确实存在这样一台类似于MSR3011-3的设备。

从上面这个过程来看,SR8808X、MSR3011对OSPF LSA的发布、转发以及路由的计算都是正常的,是组网导致了线路故障时路由不切换的现象。那么该如何解决呢?既然路由不切换直接原因是FA地址为SR88X直连网段地址,不难想到,可以更改MSR3011-1发出LSA的FA地址,使得线路故障时,SR8808X-1能够正常计算出到FA的最佳路径。

设备在向域内发布LSA、填写LSA中的FA时,对地址的选取有较为复杂的规则,此处简单列举两条:

- 1. 是否将环回口地址发布到对应area中,有则将环回口地址填到FA;
- 2. 对于没有发布环回口的情况,设备会将先发布到对应area的接口地址填写到FA。 所以可通过在MSR3011-1上将环回口地址发布到OSPF area 29中来改变LSA的FA。

通过在MSR3011-1上将环回口地址发布到OSPF area 29的方式,改变MSR3011-1发出的LSA中的FA地址。这样,当SR8808X-1和MSR3011-1之间线路故障时,SR8808X-1根据从MSR3011-3学到的LSA计算路由时,会迭代查询MSR3011-1环回口的路由,重新选择正确的出接口。

对于该OSPF路由异常的问题,我们首先需要怀疑的不是设备本身,毕竟OSPF路由计算属于较为基本的功能,设备计算OSPF路由出错的可能性较小,原因更可能是组网不合理。在这个问题中,我们从查看路由出发,分析对应的LSDB信息以及路由的计算过程,这要求我们对OSPF的LSA发布及路由计算有一定的了解。

此外,现场反馈的组网信息可能并不完整,例如该问题中,现场人员可能并没有认为MSR3011-3会与问题现象相关,因此没有反馈。所以在分析问题时,不应局限于现场反馈的组网,还需在分析过程中考虑更多的可能性。