

知 SR6600系列路由器POS接口的J0、J1、C2不一致一般会产生什么告警

广域网接口

傅昆

2011-09-15 发表

SR6600系列路由器的POS接口J0不一致会产生Rs_TIM告警，J1和C2不一致会产生RDI告警。

有的传输检测RDI告警导致pos端口up,协议是down的,修改J1可能没有作用,这时候可以在pos视图下面：
配置flag J1 ignore 来忽略J1 的不一致,SR6600的POS接口就不会产生RDI告警。