

H3C S3600&E328\_E352系列交换机R1702P23版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S 3600&E328\_E352系列交换机R1702P23版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	H3C S3600EI
型号	H3C S3600-28P-EI H3C S3600-52P-EI H3C S3600-28P-PWR-EI H3C S3600-52P-PWR-EI H3C S3600-28F-EI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM版本号	V606
目标文件名称	S3600EI-CMW310-R1702P23-S168.bin
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2606 + P13 + L15 iMC UAM 3.60-E6301 + P04 iMC EAD 3.60-E6301 + P04
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6307
WEB版本号	Version 3.1.9-0016
备注	

产品系列	H3C S3600SI/E328/E352
型号	H3C S3600-28P-SI H3C S3600-52P-SI H3C S3600-28TP-SI H3C S3600-28P-PWR-SI H3C S3600-52P-PWR-SI H3C E328 H3C E352
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	V606
目标文件名称	S36SI_E-CMW310-R1702P23-S168.bin
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2606 + P13 + L15 iMC UAM 3.60-E6301 + P04 iMC EAD 3.60-E6301 + P04
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6307
WEB版本号	Version 3.1.9-0016
备注	

二 增减特性说明:

1 新增特性:

(1) 通过LLDP自动发现IP电话功能

(2) 端口状态变化延迟时间配置

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSOD10261/LSOD10269

首次发现版本: CMW310-R1702P22

问题产生的条件: 使能了'port-security autolearn'模式的端口收到IGMP report报文

问题现象: 设备学不到报文的源MAC地址

2. LSOD10082/LSOD10232

首次发现版本: CMW310-R1702P22

问题产生的条件: STP功能关闭的情况下, 在端口A下执行'loopback internal'命令。同时, 端口B收到STP报文, 且端口B和环回端口A位于同一VLAN内。

问题现象: STP报文会原路返回。

3. LSOD10247/LSOD10274

首次发现版本: CMW310-R1702P22

问题产生的条件: 通过'port-security trap dot1xlogon'、'port-security trap dot1xlogoff'或者'port-security trap dot1xlogfailure'命令使能DOT1x相关trap。dot1x EAP认证方式

下,重认证时用户名变化。

问题现象: 用户认证成功, 但是输出的trap中的username仍使用原用户名。

#### 4. ZDD03292/ZDD03331

首次发现版本: CMW310-R1702P22

问题产生的条件: 设备做DHCP client, DHCP server 回应的报文没有end option字段

。

问题现象: DHCP client申请不到地址。

#### 5. LSOD10189/LSOD10187

首次发现版本: CMW310-R1702P22

问题产生的条件: 光口插入BIDI光模块。

问题现象: 上报端口信息显示的光模块类型与'display transceiver interface'命令显示的类型不一致。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S3600EI-CM W310-R1702P23 版本说明书》和《H3C S3600SI\_E328\_E352-CMW310-R1702P23 版本说明书》。