

H3C S3100-EI&E126A系列交换机R2213P03版本发布

一 使用范围及配套说明：

H3C S3100-EI&E126A系列交换机R2213P03版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	H3C S3100-EI H3C E126A	
型号	H3C S3100-8TP-EI H3C S3100-16TP-EI H3C S3100-26TP-EI H3C S3100-8TP-EI-W(-OVS) H3C S3100-16TP-EI-W(-OVS) H3C S3100-26TP-EI-W(-OVS) H3C S3100-8TP-PWR-EI H3C S3100-16TP-PWR-EI H3C S3100-26TP-PWR-EI H3C E126A H3C S3100-8C-EPON-EI H3C S3100-16C-EPON-EI H3C S3100-26C-EPON-EI	
内存需求	最小64M	
FLASH需求	最小8M	
BOOTROM版本号	Bootrom 610	
目标文件名称	S31EI_E-CMW310-R2213P03.bin	
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2606+P13+L15 iMC UAM 3.60-E6301+P04 iMC EAD 3.60-E6301+P04	
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6307	
WEB版本号	S31EI_E-CMW310-R2213P03.bin	
备注		

二 增减特性说明：

1 新增特性：

无

2 删除特性：

无

3 修改特性：

无

三 相比前一版本解决的问题说明：

1. LSOD10258

？ 首次发现版本：CMW310-R2213P02

？ 问题产生的条件：

用WEB管理设备，在'安全->802.1x>设置【全局设置】'页面，点击'设置定时器'或'设置到所有端口'折叠图标。

？ 问题现象：

折叠图标无法展开。

2. LSOD10274

？ 首次发现版本：CMW310-R2213P02

？ 问题产生的条件：

通过'port-security trap dot1xlogon'、'port-security trap dot1xlogoff'或者'port-security trap dot1xlogfailure'命令使能dot1x相关trap。dot1x EAP认证方式下,重认证时用户名变化。

？ 问题现象：

用户认证成功，但是输出的trap中的username仍使用原用户名。

3. ZDD03331

？ 首次发现版本：CMW310-R2213P02

？ 问题产生的条件：

设备做dhcp client，DHCP server 回应的报文没有end option字段。

？ 问题现象：

DHCP client申请不到地址。

4. LSOD10187

？ 首次发现版本：CMW310-R2213P02

？ 问题产生的条件：

光口插入BIDI光模块。

? 问题现象:

上报端口信息显示的光模块类型与'display transceiver interface'命令显示的类型不一致。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S3100EI_E126A-CMW310-R2213P03 版本说明书》。