

# [2010-12-31]H3C S3100-SI&E126&S2126-EI系列交换机R2213P03版本发布

彭天付 2011-01-18 发表

## H3C S3100-SI&E126&S2126-EI系列交换机R2213P03版本发布

### 一 使用范围及配套说明:

H3C S3100-SI&E126&S2126-EI系列交换机R2213P03版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	H3C S3100SI_E126_2126EI系列
型号	S3100-26T-SI /S3100-16T-SI /S3100-8T-SI S3100-26C-SI /S3100-16C-SI /S3100-8C-SI S3100-26TP-SI /S3100-16TP-SI /S3100-8TP-SI E126/S2126-EI/ S3100-52TP-SI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	Bootrom 610
目标文件名称	S31SI_E-CMW310-R2213P03.bin
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2606+P13+L15 iMC UAM 3.60-E6301+P04
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6307
WEB版本号	H3C-http3.3.1-0002
备注	

### 二 增减特性说明:

#### 1 新增特性:

1) 堆叠成员设备配置固定IP地址特性

#### 2 删除特性:

无

#### 3 修改特性:

无

### 三 相比前一版本解决的问题说明:

#### 1. LSOD10211

首次发现版本: CMW310-R2212P02

问题产生的条件:

对设备进行web管理, 在“端口>MAC地址[添加]”页面下, 向VLAN下的端口添加MAC。

问题现象:

不能选中VLAN下相应端口, 即不能将MAC加到对应端口。

#### 2. LSOD10062

首次发现版本: CMW310-R2212P02

问题产生的条件:

PC Telnet 登录到设备,没有输入用户名/密码, 等待超时之后退出。

问题现象:

内存泄露192字节。

#### 3. LSOD10165

首次发现版本: CMW310-R2212P02

问题产生的条件:

telnet用户登录到设备上, 执行display users all命令。

问题现象:

显示信息中多显示一次ip地址, 如下 (红色部分为多余输出信息):

```
<sysname>display users all
```

```
   UI Delay Type Ipaddress Username Userlevel
F 0 AUX 0 00:01:09                               3
F 1 AUX 1 00:00:00                               3
 2 AUX 2
 3 AUX 3
 4 AUX 4
 5 AUX 5
 6 AUX 6
 7 AUX 7
+ 18.118.118.458 VTY 0 00:00:13 TEL 18.118.118.45 3
+ 18.118.118.119 VTY 1 00:00:03 TEL 18.118.118.111 3
 10 VTY 2
```

11 VTY 3

12 VTY 4

+ : User-interface is active.

F : User-interface is active and work in async mode.

#### 4. LSOD10179

首次发现版本: CMW310-R2212P02

问题产生的条件:

在端口速率双工处于自协商状态下, 设置端口MDI为normal或across模式。

问题现象:

端口MDI属性不生效, 仍旧工作在auto状态。

#### 5. LSOD10275

首次发现版本: CMW310-R2212P02

问题产生的条件:

设备与用户相连的端口配置出限速, 用户进行FTP下载。

问题现象:

用户FTP下载速率不稳定。

#### 6. LSOD10258

首次发现版本: CMW310-R2212P02

问题产生的条件:

用WEB管理设备, 在 '安全->802.1x>设置【全局设置】'页面, 点击'设置定时器'或'设置到所有端口'折叠图标。

问题现象:

折叠图标无法展开。

#### 7. LSOD10274

首次发现版本: CMW310-R2212P02

问题产生的条件:

通过'port-security trap dot1xlogon'、'port-security trap dot1xlogoff'或者'port-security trap dot1xlogfailure'命令使能Dot1x相关trap。Dot1x EAP认证方式下, 重认证时用户名变化。

问题现象:

用户认证成功, 但是输出的trap中的username仍使用原用户名。

#### 8. ZDD03331

首次发现版本: CMW310-R2212P02

问题产生的条件:

设备做dhcp client, DHCP server 回应的报文没有end option字段。

问题现象:

DHCP client申请不到地址。

#### 9. LSOD10187

首次发现版本: CMW310-R2212P02

问题产生的条件:

设备光口插入BIDI光模块。

问题现象:

上报端口信息显示的光模块类型与'display transceiver interface'命令显示的类型不一致。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S3100SI\_E126\_2126EI-CMW310-R2213P03 版本说明书》。