**H3C S9500交换机CMW310-R1652P05
版本发布**

一、使用范围及配套说明：

H3C S9500交换机CMW310-R1652P05版本对外正式发布，不受限使用。

产品系列	H3C S9500系列路由交换机
型号	S9502/S9505/S9508/S9508V/S9512
内存需求	主控板最小512M，接口板最小128M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM	主控板BootROM 303及以后版本 注：该版本号可用display version命令查看
	接口板BootROM 304及以后版本 注：该版本号可用display version命令查看
	NATB、VPNB、NAMB板BootROM 务必使用303及以后版本 注：该版本号可用display version命令查看
目标文件名称	S9500-CMW310-R1652P05-SI.APP (14,617,856 字节) 注：该文件不支持VPLS/NAT/NetStream/10G POS/2.5G POS/10G RPR/2.5G RPR
	S9500-CMW310-R1652P05-EI.APP (24,149,706字节) 注：该文件支持VPLS/NAT/NetStream/10G POS/2.5G POS/10G RPR/2.5G RPR
IMC版本号	iMC EAD 3.60-E6301 iMC MVM 3.50-F5401 iMC NTA 3.20-F0606 iMC 3.20-R2606 + P13 iMC UAM 3.60-E6301 iMC UBA 3.20-F0606
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6307
WEB版本号	无
备注	无

二、增减特性说明：

新增软件硬特性特性：无

三、相比前一版本解决的问题说明：

解决了以下缺陷：

1. HYII07896

首次发现版本：S9500-CMW310-R1652P03

问题产生条件：

在VLAN虚接口下配置LDP密文认证。

问题现象：

查看配置时会出现整机重启。

2. HYII07897

首次发现版本：S9500-CMW310-R1652P03

问题产生条件：

GP48DB单板重新启动。

问题现象：

GP48DB单板可能无法再次注册成功。

3. HYII07898

首次发现版本：S9500-CMW310-R1652P03

问题产生条件：

获取接口板类型的MIB节点hwLswMainCardBoardStatus的值。

问题现象：

节点hwLswMainCardBoardStatus的值是错误的。

4. HYII07902

首次发现版本：S9500-CMW310-R1651

问题产生条件：

本设备和和低端设备通过动态链路聚合相连接，本设备没有将超时标记放入回应的报文中，导致LACP没有对接起来。

问题现象：

通过本设备和低端设备之间的聚合链路转发的报文丢弃。

5. HYII07903

首次发现版本: S9500-CMW310-R1652P03

问题产生条件:

两台S9500设备通过聚合互连, 并且部署VLAN VPN。

问题现象:

聚合组的组端口收到BPDU Tunnel报文后会往聚合组再会送一份报文。

6. HYII07905

首次发现版本: S9500-CMW310-R1648

问题产生条件:

本设备下挂两台DHCP服务器, 本设备对这两台服务器的报文进行Relay。

问题现象:

本设备不能对两台服务器的报文进行负载分担。

7. HYII07906

首次发现版本: S9500-CMW310-R1632P08

问题产生条件:

在删除组播VLAN Plus的时候, 没有去掉组播VLAN上的igmp-snooping enable配置, 而再配置一个新的组播VLAN Plus, 新的组播VLAN Plus和原来的组播VLAN Plus都有同样的组播组加入。

问题现象:

组播产品和平台表项不一致, 接口板表项存在残留, 组播流不通。

8. HYII07910

首次发现版本: S9500-CMW310-R1652P03

问题产生条件:

本设备交换机插入防火墙单板。

问题现象:

打印大量的日志信息: Port is invalid。

9. HYII07920

首次发现版本: S9500-CMW310-R1652P03

问题产生条件:

本设备上插入GP48DB单板。

问题现象:

对应的线卡板指示灯红。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S9500-CMW310-R1652P05 版本说明书》

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 4008100504/8008100504