

**H3C S9500交换机CMW310-R1652P06
版本发布**

一、使用范围及配套说明：

H3C S9500交换机CMW310-R1652P06版本对外正式发布，不受限使用。

产品系列	H3C S9500系列路由交换机
型号	S9502/S9505/S9508/S9508V/S9512
内存需求	主控板最小512M，接口板最小128M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM	主控板BootROM 303及以后版本 注：该版本号可用display version命令查看
	接口板BootROM 304及以后版本 注：该版本号可用display version命令查看
	NATB、VPNB、NAMB板BootROM 务必使用303及以后版本 注：该版本号可用display version命令查看
目标文件名称	S9500-CMW310-R1652P06-SI.APP (14,617,951 字节) 注：该文件不支持VPLS/NAT/NetStream/10G POS/2.5G POS/10G RPR/2.5G RPR
	S9500-CMW310-R1652P06-EI.APP (24,149,540字节) 注：该文件支持VPLS/NAT/NetStream/10G POS/2.5G POS/10G RPR/2.5G RPR
IMC版本号	iMC EAD 3.60-E6301 iMC MVM 3.50-F5401 iMC NTA 3.20-F0606 iMC PLAT 3.20-R2606 + P13 + L15 iMC UAM 3.60-E6301 iMC UBA 3.20-F0606
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6307

二、增减特性说明：

新增软件硬特性特性：无

三、相比前一版本解决的问题说明：

解决了以下缺陷：

1、HYII07921

首次发现版本：S9500-CMW310-R1652P05

问题产生条件：

本设备上插入RPR单板。

问题现象：

RPR单板上出现死循环。

2、HYII07924

首次发现版本：S9500-CMW310-R1652P05

问题产生条件：

本设备上配置radius认证。

问题现象：

radius 任务出现DA异常。

3、HYII07925

首次发现版本：S9500-CMW310-R1652P05

问题产生条件：

配置很多镜像端口并显示配置信息。

问题现象：

显示配置信息不全。

4、HYII07927

首次发现版本：S9500-CMW310-R1652P05

问题产生条件：

主控板BOOTROM版本为303，主机版本为R1652以上版本。

问题现象：

CF卡灯不亮。

5、HYII07928

首次发现版本: S9500-CMW310-R1652P05

问题产生条件:

需要支持pos mplsdp协商。

问题现象:

当前版本不支持pos mplsdp协商。

6、HYII07929

首次发现版本: S9500-CMW310-R1652P05

问题产生条件:

OSPF网络发生震荡。

问题现象:

OSPF 无法FULL, 一边2way状态, 一边Exstar状态。

7、HYII07930

首次发现版本: S9500-CMW310-R1652P05

问题产生条件:

网络震荡的情况下由于时序问题小概率导致LSP误删除。

问题现象:

标签分发正常, L3VPN不通。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S9500-CMW310-R1652P06 版本说明书》

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 4008100504/8008100504