

H3C S5100-EI系列交换机R2221P02版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S5100-EI系列交换机R2221P02版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	S5100-EI 系列交换机
型号	S5100-24P-EI S5100-26C-EI S5100-48P-EI S5100-50C-EI S5100-8P-EI S5100-16P-EI S5100-8P-PWR-EI S5100-16P-PWR-EI S5100-26C-PWR-EI S5100-50C-PWR-EI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM版本号	805以上版本
目标文件名称	S5100EI-CMW310-R2221P02-S168.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.0-E0101 + L01 iMC UAM 5.0-E0101 iMC EAD 5.0-E0101
iNode版本号	iNode PC 5.0-E0101
WEB版本号	3.3.1-0002.web
备注	

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSOD10341

首次发现版本: CMW310-R2221P01

问题产生的条件: 用户web认证成功后, 关闭认证界面。

问题现象: 输入web server地址无法跳转到logout界面。

2. LSOD10321

首次发现版本: CMW310-R2221P01

问题产生的条件: 设备通过在web管理界面配置acl 3000, rule igmp, 保存配置重启

。

问题现象: 重启后配置丢失。

3. LSOD10314

首次发现版本: CMW310-R2221P01

问题产生的条件: 设备启用Dot1x认证, 且认证方法为EAP, 客户端1秒内连续发送两个start报文进行认证。

问题现象: dot1x认证失败。

4. LSOD10305

首次发现版本: CMW310-R2221P01

问题产生的条件: 执行命令'display ipv6 source permit binding interface <port number>'。

问题现象: 设备异常重启。

5. LSOD10258

首次发现版本: CMW310-R2221P01

问题产生的条件: 用WEB管理设备, 在 '安全->802.1x>设置【全局设置】'页面, 点击'设置定时器'或'设置到所有端口'折叠图标。

问题现象: 折叠图标无法展开。

6. LSOD10274

首次发现版本: CMW310-R2221P01

问题产生的条件: 通过'port-security trap dot1xlogon'、'port-security trap dot1xlogoff'

或者'port-security trap dot1xlogfailure'命令使能DOT1x相关trap。dot1x EAP认证方式下,重认证时用户名变化。

问题现象: 用户认证成功, 但是输出的trap中的username仍使用原用户名。

7. ZDD03331

首次发现版本: CMW310-R2221P01

问题产生的条件: 设备做dhcp client, DHCP server 回应的报文没有end option字段。

问题现象: DHCP client申请不到地址。

8. LSOD10187

首次发现版本: CMW310-R2220

问题产生的条件: 光口插入BIDI光模块。

问题现象: 上报端口信息显示的光模块类型与'display transceiver interface'命令显示的类型不一致。

9. LSOD10223

首次发现版本: CMW310-R2220

问题产生的条件: 聚合组上有流量时, 聚合组所有端口down。

问题现象: 学习到聚合组上的MAC地址没有被删除, 并绑定在错误的端口上。

10. LSOD10216

首次发现版本: CMW310-R2221P01

问题产生的条件: 用户进行WEB认证, radius server下发ACL属性。

问题现象: 用户WEB认证成功, 但ACL未下发。

11. LSOD10211

首次发现版本: CMW310-R2220

问题产生的条件: 对设备进行web管理, 在"端口>MAC地址[添加]"页面下, 向VLAN下的端口添加MAC。

问题现象: 不能选中VLAN下相应端口, 即不能将MAC加到对应端口。

12. LSOD10201

首次发现版本: CMW310-R2221P01

问题产生的条件: 客户端接入A端口, 在A端口配置EAD快速部署, 客户端MAC地址首字节非0x00, 或者客户端网关MAC地址首字节非0x00。

问题现象: 客户端在浏览器输入任意IP, 无法打开EAD快速部署重定向的页面。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S5100EI-CM W310-R2221P02版本说明书》。