

知

[2011-04-22]H3C S3100-SI&E126&S2126-EI系列交换机R2214P03版本发布

彭天付 2011-05-04 发表

H3C S3100-SI&E126&S2126-EI系列交换机R2214P03版本发布

一 使用范围及配套说明：

H3C H3C S3100-SI&E126&S2126-EI系列交换机R2214P03版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	H3C S3100SI_E126_2126EI系列
型号	S3100-26T-SI /S3100-16T-SI /S3100-8T-SI S3100-26C-SI /S3100-16C-SI /S3100-8C-SI S3100-26TP-SI /S3100-16TP-SI /S3100-8TP-SI E126/S2126-EI/ S3100-52TP-SI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	Bootrom 612
目标文件名称	S31SI_E-CMW310-R2214P03.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.0-E0101+L02 iMC UAM 5.0-E0101
iNode版本号	iNode PC 5.0-E0101
WEB版本号	H3C-http3.3.1-0002
备注	

二 增减特性说明：

1 新增特性：

支持在采用新Flash器件的交换机上加载运行，即发货版本为R2211P07的设备建议升级版本时选择R2214P03及后续版本；

2 删除特性：

无

3 修改特性：

无

三 相比前一版本解决的问题说明：

1. LSOD10314

首次发现版本：CMW310-R2213P03

问题产生的条件：

设备启用Dot1x认证，且认证方法为EAP，客户端1秒内连续发送两个start报文进行认证。

问题现象：

Dot1x认证失败。

2. LSOD10384

首次发现版本：CMW310-R2213P03

问题产生的条件：

设备使能Dot1x和DHCP snooping，用户认证成功，并获取到IP建立DHCP snooping表项，然后用户下线。

问题现象：

设备异常重启。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S3100SI_E126_2126EI-CMW310-R2214P03 版本说明书》。