

杭州华三通信技术有限公司

全球技术服务部技术支持中心

【代理商级别】 版本公告【2011】号

【重要】

H3C S9500E交换机CMW520-R1238P11

版本发布公告

一、使用范围及配套说明:

H3C S9500E交换机CMW520-R1238P11版本对外正式发布, 不受限使用。

产品系列	H3C S9500E系列路由交换机
型号	S9505E / S9508E-V / S9512E
内存需求	主控板最小1G, 接口板最小512M
FLASH需求	最小128M (备注: 必须配备CF卡, CF卡最小256M)
BootROM版本号	主控板BootROM 1.16及以后版本, 见注② 接口板、OAM CPU 扣板BootROM 1.10及以后版本, 见注②
MBUS版本号	112及以后版本, 见注②
目标文件名	S9500E-CMW520-R1238P11.bin (30,009,304 字节)
iMC版本号	iMC EAD 5.0 (E0101) iMC MVM 5.0 (E0101) iMC NTA 5.0 (E0101) iMC PLAT 5.0 (E0101) + L02 iMC QoS 5.0 (E0101) iMC UAM 5.0 (E0101) iMC UBA 5.0 (E0101)
iNode版本号	iNode PC5.0 (E0101)
WEB版本号	无
OAA版本号	IPS: i-Ware software, Version 1.10, Ess 2111 ACG: i-Ware software, Version 1.10, Ess 6118 FW: Comware Software, Version 5.20, Release 3166P03 LB: Comware Software, Version 5.20, Release 3204P12 NSM: Comware Software, Version 5.20, Feature 3105 WCM: Comware Software, Version 5.20, Release 2115P05
备注	无

二、增减特性说明:

新增特性:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

解决了以下缺陷:

1. HSD87819

首次发现版本: S9500E-CMW520-R1238P10

问题产生条件:

hwtacacs认证成功后, 收到特定授权失败的报文。

问题现象:

出现重复释放内存。

2. HSD88868

首次发现版本: S9500E-CMW520-R1238P10

问题产生条件:

使用命令“display brief interface”。

问题现象:

display brief interface不能显示全接口描述信息。

3. HSD88870

首次发现版本: S9500E-CMW520-R1238P10

问题产生条件:

通过SNMP下发ACL配置失败。

问题现象:

在出错后没有回滚。

4. HSD89007

首次发现版本: S9500E-CMW520-R1238P10

问题产生条件:

增加内存分配失败重启和信息记录功能。

问题现象:

增加内存分配失败重启和信息记录功能。

5. HSD89028

首次发现版本: S9500E-CMW520-B1333

问题产生条件:

跨框聚合, 使能LACP MAD。

问题现象:

堆叠分裂后对端设备的OSPF GR失效。

6. HSD89064

首次发现版本: S9500E-CMW520-R1238P10

问题产生条件:

新增三层接口出方向发包过滤, 可以选择匹配还是不匹配二层报文。

问题现象:

新增三层接口出方向发包过滤, 可以选择匹配还是不匹配二层报文。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S9500E-CMW520-R1238P11 版本说明书》。

该公告已归档到知识案例库, 归档ID号为。

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热

线: 4008100504/8008100504

全球技术服务部技术支持中心

二〇一一年六月二十日

抄报: 无

主送: 技术支持工程师全体

抄送: 郑会平、徐深超、程作品

全球技术服务部技术支持中心

二〇一一年六月二十日

(印发1份)