

H3C SecBladeSSLVPN-CMW340-E7109版本发布

一、使用范围及配套说明：

H3C SecBladeSSLVPN-CMW340-E7109版本正式发布，使用范围为国内市场。

表1：版本配套表

产品系列	H3C SecBlade
型号	SecBlade SSL VPN
内存需求	2G
FLASH需求	64M
BootROM版本号	1.18
CPLD	3.00
目标文件名称	SecBladeSSLVPN-CMW340-E7109.bin
S75E配套主机软件	S7500E-CMW520-R6605P03
S95配套主机软件	S9500-CMW310-R1651P05
SR66配套主机软件	SR6600-CMW520-R2420P03
SR88配套主机软件	SR8800-CMW520-B3340
SecCenter配套版本	SecCenter Firewall Manager E0027
备注	无

二、增减特性说明：

表2：特性变更表

版本号	项目	描述
SecBladeSSLVPN-CMW340-E7109	硬件特性更新	新增特性：无 增加单板：无 删除特性：无
	软件特性更新	新增特性：无 删除特性：无 修改特性：无

三、相比前一版本解决的问题说明：

1. 问题ID—RTOD05386

首次发现版本：SECBLADESSLVPN-CMW340-E7104

问题产生的条件：无。

问题现象：部分定制中，登陆页面标题和登陆页面欢迎标题选择32字符的拉丁语，登陆普通用户时堆栈。

2. 问题ID—RTOD05460

首次发现版本：SECBLADESSLVPN-CMW340-E7107

问题产生的条件：无。

问题现象：异常SSL V2报文导致设备异常重启。

四、版本使用限制及注意事项：

1、Vista系统上IP及TCP接入限制：Vista系统登录用户必须具有Administrator权限，否则客户端启动会因权限不够而失败。

2、SecBlade SSL VPN硬件中的USB为预留模块，目前不支持。

五、版本存在问题与规避措施：

1. 问题ID—RTOD04491

首次发现版本：SECBLADESSLVPN-CMW340-B7101

问题描述：用户使用TCP接入功能拷贝共享文件夹大文件，无法下载，下载一段时间提示出错。

规避措施：尽量避免下载大文件。

2. 问题ID—RTOD04908

首次发现版本：SECBLADESSLVPN-CMW340-B7101

问题描述：多域管理时，某一个域更新CA和Local证书其他域证书也会更新。

规避措施：确保多域使用的证书为同一个。

3. 问题ID—TCD02264

首次发现版本：SECBLADESSLVPN-CMW340-B7101

问题描述：网口在遭到大流量ICMP FLOOD或组播MAC报文冲击下设备反复重启。

规避措施：在SSL VPN设备前面部署防火墙等防攻击设备。

六、 升级时注意事项：

请务必参照《H3C SECBLADESSLVPN-CMW340-E7109 版本使用指导书.doc》中的版本升级指导进行升级。

如要完整的了解该版本累计解决的问题，请参看配套的《H3C SECBLADESSLVPN-CMW340-E7109 版本说明书.doc》。