

H3C S3100V2&E126B系列交换机R5202版本发布

一 使用范围及配套说明：

H3C S3100V2&E126B系列交换机R5202版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。
版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	H3C S3100V2&E126B
型号	S3100V2-8TP-SI, S3100V2-16TP-SI, S3100V2-26TP-SI S3100V2-8TP-EI, S3100V2-16TP-EI, S3100V2-26TP-EI S3100V2-8TP-PWR-EI S3100V2-16TP-PWR-EI S3100V2-26TP-PWR-EI E126B
内存需求	最小128M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM版本号	V111
目标文件名称	S3100V2_E-CMW520-R5202.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.1 SP1 (E0202P05) iMC QoSM 5.1 (E0201) iMC UAM 5.1 SP1 (E0301P03) iMC EAD 5.1 SP1 (E0301P03) iMC TAM5.1 (E0301)
iNode版本号	iNode PC 5.1 (E0304)
备注	

二 增减特性说明：

1 新增特性：

- 1. 配置MAC地址认证延时触发
- 2. 日志同步保存和管理无

2 删除特性：

无

3 修改特性：

无

三 相比前一版本解决的问题说明：

1. LSD071247

首次发现版本：F5201

问题产生的条件：802.1X同一认证用户从MAC-based认证方式的端口切换到Port-based认证方式的端口。

问题现象：MAC地址更新不及时，导致业务会有较长时间中断。

2. LSD071365

首次发现版本：F5201

问题产生的条件：配置的warningLimit大于新配置的AlarmLimit而小于缺省的AlarmLimit。

问题现象：最终结果导致WarningLimit大于AlarmLimit，实际上WarningLimit应该小于AlarmLimit。

3. LSD071509

首次发现版本：F5201

问题产生的条件：读取mib节点ifInError。

问题现象：正常被丢弃的报文被统计到错误报文中。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S3100V2_E-CMW520-R5202 版本说明书》。