

H3C S3100V2&E126B系列交换机R5202P01版本发布

一 使用范围及配套说明：

H3C S3100V2&E126B系列交换机R5202P01版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	H3C S3100V2&E126B
型号	S3100V2-8TP-SI, S3100V2-16TP-SI, S3100V2-26TP-SI S3100V2-8TP-EI, S3100V2-16TP-EI, S3100V2-26TP-EI S3100V2-8TP-PWR-EI S3100V2-16TP-PWR-EI S3100V2-26TP-PWR-EI E126B
内存需求	最小128M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM版本号	V115
目标文件名称	S3100V2_E-CMW520-R5202P01.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.1 SP1 (E0202P05) iMC QoS 5.1 (E0201) iMC UAM 5.1 SP1 (E0301P03) iMC EAD 5.1 SP1 (E0301P03) iMC TAM5.1 (E0301)
iNode版本号	iNode PC 5.1 (E0304)
备注	

二 增减特性说明：

1 新增特性：

无

2 删除特性：

无

3 修改特性：

无

三 相比前一版本解决的问题说明：

1. LSD071783

？ 问题现象：插入H3C 认证的堆叠电缆，设备打印如下提示信息“This transceiver is NOT sold by H3C”。

？ 问题产生条件：插入H3C 认证的FOXCONN SFP堆叠电缆。

2. LSD071798

？ 问题现象：删除MAC地址时，设备重启。

？ 问题产生条件：持续打入源MAC变化的数据流，周期性的删除MAC地址。

3. LSD071861

？ 问题现象：1000M电口上都配置MDI across，并用直通线连接，端口仍可以UP。

？ 问题产生条件：无。

4. LSD071954

？ 问题现象：下载系统启动文件耗时太长，大概需要10分钟。

？ 问题产生条件：通过TFTP或者FTP 下载系统启动文件。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S3100V2_E-CMW520-R5202P01 版本说明书》。