

H3C S5120-HI系列交换机R5101P03版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S5120-HI系列交换机R5101P03版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

| | |
|------------|---|
| 产品系列 | S5120-HI系列交换机 |
| 型号 | H3C S5120-52SC-HI / H3C S5120-28SC-HI H3C S5120-34C-HI/ H3C S5120-58C-HI |
| 内存需求 | H3C S5120-52SC-HI / H3C S5120-28SC-HI : 512MB H3C S5120-34C-HI/ H3C S5120-58C-HI : 1024MB |
| FLASH需求 | H3C S5120-52SC-HI / H3C S5120-28SC-HI : 128MB H3C S5120-34C-HI/ H3C S5120-58C-HI : 512MB |
| BOOTROM版本号 | H3C S5120-52SC-HI / H3C S5120-28SC-HI : 112以上版本 H3C S5120-34C-HI/ H3C S5120-58C-HI : 116以上版本 |
| 目标文件名称 | S5120HI-CMW520-R5101P03.bin |
| iMC版本号 | iMC EAD 5.1 (E0301) iMC NTA 5.1 (E0201) iMC PLAT 5.1 (E0202) iMC QoS 5.1 (E0201) iMC TAM 5.1 (E0301) iMC UAM 5.1 (E0301) |
| iNode版本号 | iNode PC 5.1 (E0301) |

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSD071951

? 问题现象: S5120-58C-HI在BOOTROM中, 使用25~48口无法下载文件。

? 问题产生条件: S5120-58C-HI在BOOTROM中下载文件。

2. LSD69420

? 问题现象: 网管口收到非本设备的ARP报文, 报文会从网管口软转发出来。

? 问题产生条件: 网管口收到非本设备的ARP报文。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S5120HI-CMW520-R5101 P03版本说明书》。