

知 关于无线控制器B96版本升级B109版本操作注意事项的公告

李晨光 2014-09-11 发表

关于无线控制器B96版本升级B109版本操作注意事项的公告

【产品型号】

WX6000系列无线控制器

WX5000系列无线控制器

WX3000E系列无线控制器

【涉及版本】

B96分支所有版本

【问题描述】

无线控制器从B96升级B109版本，由于不规范操作，AC flash或CF卡中保存的老的AP bin文件未及时删除和替换，可能导致部分款型AP下载到错误的bin文件，启动挂死。故障发生后，远程方式操作无法恢复，需要通过Console口逐个AP登录，格式化重启解决。

【原因分析】

无

【规避措施 / 解决方案】

AC从B96升级B109版本时，必须严格按照版本说明书的升级操作指导规范来操作，先删除AC存储介质中所有老的AP bin文件，再重新上传新的AP bin文件，最后重启AC升级。

AC 1+1备份的局点，主、备AC都需要满足上述操作规范。

【其他说明】

无

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504