

H3C MSR2600_3600_5600系列路由器CMW710-R0106P15版本发布公告

一、使用范围及配套说明：

H3C MSR2600_3600_5600系列路由器CMW710-R0106P15版本是正式发布版本，发布范围不受限，其前一个版本是R0106P11。

表1 MSR2600_MSR3600_MSR5600-CMW710-R0106P15版本配套表

产品系列	MSR2600_3600_5600 路由器
型号	MSR 26-30 MSR 36-10_MSR 36-20_MSR 36-40_MSR 36-60_MSR 3600-28_MSR 3600-51 MSR 56-60_MSR 56-80
BOOTROM版本号	MSR 26-30: 143及以上版本 MSR 3600-28_MSR 3600-51: 143及以上版本 MSR 36-10_MSR 36-20_MSR 36-40_MSR 36-60: 142及以上版本 MSR 56-60_MSR 56-80 : MPU-100: 142及以上版本 SPU-100/200: 140及以上版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看)
目标文件名称	型号: MSR 26-30 文件名称: MSR26-CMW710-R0106P15.IPE MD5校验和: 4090bf320517407d307321f3b6b6aff0 型号: MSR 36-10_MSR 36-20_MSR 36-40_MSR 36-60 文件名称: MSR36-CMW710-R0106P15.IPE MD5校验和: c83fca75e762a00755b3684897b67ee6 型号: MSR 3600-28_MSR 3600-51 文件名称: MSR3600-CMW710-R0106P15.IPE MD5校验和: 04b0101adb8368c72e603997ce5fbae3 型号: MSR 56-60_MSR 56-80 文件名称: MSR56-CMW710-R0106P15.IPE MD5校验和: 67937a6c0d8b1dcbe8c6dd61dfa55eb7
iMC版本号	iMC BIMS 7.1 (E0301) iMC EIA 7.1 (E0302) iMC IVM 7.1 (E0301) iMC MVM 7.1 (E0301) iMC NTA 7.1 (E0301) iMC PLAT 7.1 (E0302) iMC QoS 7.1 (E0301) iMC SHM 7.1 (E0301) iMC UBA 7.1 (E0301)
iNode 版本号	iNode PC 7.1 (E0302)
单板版本号	单板名称: SIC-3G-HSPA 配套单板软件版本号: 280及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号: 200及以后版本 单板名称: SIC-3G-CDMA 配套单板软件版本号: 280及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号: 200及以后版本 单板名称: SIC-3G-TD 配套单板软件版本号: 280及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号: 200及以后版本

一、增减特性说明：

表2 特性变更

版本号	项目	描述
CMW710-R0106P15	软件特性更新	有关本版本及历史版本的软件特性及命令行的变更信息说明，请参见随版本发布的文档《H3C MSR2600_MSR3600_MSR5600-CMW710-R0106P15 版本说明书(软件特性变更说明)》。
	硬件特性更新	无

二、相比前一版本解决的问题说明：

1. 201409170063

问题现象：进行过三层口切换的路由器二层口QOS功能异常。

问题产生条件：MSR3600-28/51路由器的二层接口切换为三层接口，然后再次切换回二层接口。

2. 201409020152

问题现象：CVE-2014-3508

问题产生条件：函数OBJ_obj2txt存在一个缺陷，这会导致它的调用者X509_name_online, X509_name_print_ex等打印函数可能会泄露栈中的信息。使用这些函数打印信息的应用，可能会把敏感信息暴露给攻击者。

3. 201410080244

| 问题现象: PC与路由器建立了PPPoE连接, 但是IMC无法通过路由器获取PC的IP和MAC信息;

| 问题产生条件: 路由器做PPPoE Server, Radius Server为IMC。

4. 201408080343

| 问题现象: 使用WEB portal方式认证时, 同一个用户账号无法同时在两个地方上线。

| 问题产生条件: 路由器做三层portal时, 路由器给IMC上送的calling-station-id属性并非真实用户MAC

。

5. 201409050410

| 问题现象: LICENSE 到期, 各应用模块未提前10天开始告警。(本问题修改后, 由OM LICENSE模块统一提前10预告警)。

| 问题产生条件: 时间性LICENSE 到期。

6. 201409300167

| 问题现象: MSR3600与IMC做PPPoE 认证, IMC无法读取用户的MAC地址。

| 产生条件: 使用PPPoE配合IMC做计费认证。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的

《H3C_MSR2600_MSR3600_MSR5600-CMW710-R0106P15_版本说明书》