

知 关于SR66和SR66-X使用FIP-240或FIP-20配置HIM子卡导致子卡流量异常的公告

傅昆 2014-11-19 发表

关于SR66和SR66-X使用FIP-240或FIP-20配置HIM子卡导致子卡流量异常的公告

【产品型号】

SR66和SR66-X（除SR6602之外）全系列产品

【涉及版本】

FIP240: 从E3201P03（包含）至R3303P11（包含）之间所有版本；

FIP20: 从E2706（包含）至R3303P11（包含）之间所有版本。

【问题描述】

FIP-240或者FIP-20上装配HIM子卡，可能概率性出现如下现象：

- 1) 在整机启动或者插入FIP-240&FIP-20后，设备长期处于配置恢复状态；
- 2) HIM子卡转发不通或者概率丢包。

【原因分析】

FIP-240或者FIP-20可能对某些连接子卡的数据通道上的错包存在兼容性问题，导致子卡流量出现异常。

【规避措施 / 解决方案】

升级软件版本到R3303P12版本，可以解决该问题。

本公告将同步开发自动化脚本，并加载在2014年12月发布的标杆的神器版本中，请大家使用标杆的神器主动查询。