

关于MSR2600/MSR3600部分版本在SIC-4FSW(P)/SIC-9FSW(P)板卡创建子接口PING不通问题的公告

傅昆 2016-04-01 发表

【产品型号】

涉及产品：MSR3600系列、SR2600系列

涉及板卡：SIC-4FSW、SIC-9FSW、SIC-4FSWP、SIC-9FSWP

【涉及版本】

MSR3600系列、MSR2600系列路由器

R0304P04(包含)到R0305P11（包含）涉及的所有版本

【问题描述】

MSR3600系列、MSR2600系列路由器的SIC-4FSW、SIC-9FSW、SIC-4FSWP、SIC-9FSWP板卡创建的三层子接口PING不通。

SIC-4FSW、SIC-9FSW、SIC-4FSWP、SIC-9FSWP交换板卡接口,切换成三层路由模式,同时配置子接口使用,板卡软件初始化时寄存器配置错误,交换芯片没有把收到的带VLAN TAG的报文上送CPU处理,板卡硬件直接丢掉,导致报文不通。

- 1、在设备上创建子接口所在的VLAN。
- 2、升级R0306P03及之后的版本解决。