

知

[2011-11-24]H3C S3100-SI&E126&S2126-EI系列交换机R2215P03版本发布

彭天付 2011-12-08 发表

H3C S3100-SI&E126&S2126-EI系列交换机R2215P03版本发布

一 使用范围及配套说明：

H3C H3C S3100-SI&E126&S2126-EI系列交换机R2215P03版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	H3C S3100SI_E126_2126EI系列
型号	S3100-26T-SI /S3100-16T-SI /S3100-8T-SI S3100-26C-SI /S3100-16C-SI /S3100-8C-SI S3100-26TP-SI /S3100-16TP-SI /S3100-8TP-SI E126/S2126-EI/ S3100-52TP-SI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	Bootrom 612
目标文件名称	S31SI_E-CMW310-R2214P04.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.0-E0101+L02 iMC UAM 5.0-E0101
iNode版本号	iNode PC 5.0-E0101
WEB版本号	H3C-http3.3.1-0002
备注	

二 增减特性说明：

1 新增特性：

无

2 删除特性：

无

3 修改特性：

- VTY范围由0~4变为0~15，当从此版本降级到之前版本时可能出现VTY配置失效的问题，请注意。
- MAC认证触发的Radius认证报文中Server-Type值有变化。

三 相比前一版本解决的问题说明：

1. LSOD10432

首次发现版本：CMW310-R2214P04

问题产生的条件：

交换机上配置EAP认证方式，但radius server与client之间采用PAP认证交互方式。

问题现象：

type值为7的EAP报文不能透传，认证失败。

2. LSOD10452

首次发现版本：CMW310-R2214P04

问题产生的条件：

设备做ntp client，从时钟精度低的服务器同步时钟。

问题现象：

同步失败。

3. LSOD10456

首次发现版本：CMW310-R2214P03

问题产生的条件：

用户进行802.1x认证失败。

问题现象：

EAP Failure报文中携带了认证失败原因信息，不符合RFC标准。

4. ZDD04171

首次发现版本：CMW310-R2214P04

问题产生的条件：

运行LLDP协议的设备(例如IPPhone)接入交换机，交换机接收邻居的LLDP报文并建立对应的LLDP邻居表项，并且其Chassis ID为网络地址类型。

问题现象：

交换机显示LLDP邻居信息时，输出信息对应的Chassis ID部分为乱码。

5. LSOD10497

首次发现版本：CMW310-R2214P04

问题产生的条件：

S3100-52TP-SI设备LLDP功能全局使能，并在端口 GigabitEthernet1/2/2建立LLDP邻

居。对IldpRemManAddrTable MIB表执行Walk操作。

问题现象：

一直循环Walk获取重复数据，操作不能正常结束。

6. ZDD04066

首次发现版本：R2213P03

问题产生的条件：

hwtacacs认证，在同一台服务器上认证成功，授权失败，或者在不同服务器上认证成功，授权失败。

问题现象：

重复释放内存，某种情况会导致异常重启。

7. LSOD10498

首次发现版本：R2214P04

问题产生的条件：

在设备上执行“debugging vty fsm”或“debugging vty negotiate”命令后，对登录用户进行“free user-interface vty”操作。

问题现象：

设备可能异常重启。

8. LSOD10496

首次发现版本：R2214P03

问题产生的条件：

在进行802.1x认证的过程中，认证端口down。

问题现象：

在某种情况下会出现异常重启。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S3100SI_E126_2126EI-CMW310-R2215P03版本说明书》。