

H3C SECPATH200US&200UCS&200UCM&200UA&200UM&200UCA -CMW520-F5123P15版本发布

一、使用范围及配套说明:

H3C SECPATH200US&200UCS&200UCM&200UA&200UM&200UCA-CMW520-F5123P15版本正式发布, 使用范围为国内市场。

表1: 版本配套表

产品系列	H3C SecPath					
型号	SecPath U200-A	SecPath U200-M	SecPath U200-CA	SecPath U200-CM	SecPath U200-CS	SecPath U200-S
内存需求	1024M			512M		
FLASH需求	32M					
CPLD	3.0					
目标文件名称	SECPATH200UM-CMW520-F5123P15.bin SECPATH200UA-CMW520-F5123P15.bin SECPATH200UCA-CMW520-F5123P15.bin SECPATH200US-CMW520-F5123P15.bin SECPATH200UCS-CMW520-F5123P15.bin SECPATH200UCM-CMW520-F5123P15.bin					
iMC版本号	iMC PLAT 5.1 (E0202) iMC UAM 5.1 (E0301)					
iNode	iNode PC 5.0 (E0301)					
配套特征库	UTM-AV_SS-R2.1.208_EN UTM-IPS-R2.1.176_EN					
SecCenter统一威胁管理系统版本号	SecCenter UTMM V2.10-E0031P01					
备注	无					

二、增减特性说明:

表2: 特性变更说明

版本号	项目	描述
SECPATH200US&200UCS&200UCM&200UA&200UM&200UCA-CMW520-F5123P15	硬件特性更新	新增特性: 无。 删除特性: 无。 修改特性: 无。
	软件特性更新	新增特性: 无。 删除特性: 无。 修改特性: 无。

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 问题ID—HSD104519

首次发现版本: SECPATH200US-CMW520-F5123P13

问题产生的条件: 设备上开启分类URL过滤, 长时间进行HTTP访问。

问题现象: 分类URL过滤功能失效。

2. 问题ID—HSD104069

首次发现版本: SECPATH200US-CMW520-F5123P13

问题产生的条件: U200-A设备两个扩展槽位都插入4GE光口卡。

问题现象: 第二个槽位4GE卡的最后一个接口物理上无法up。

3. 问题ID—HSD103564

首次发现版本: SECPATH200US-CMW520-F5123P13

问题产生的条件: UTM设备开启流日志的会话日志功能。

问题现象: 配置IPS、AV、带宽管理、内容监控等深度检测策略, 运行过程中UTM出现重启故障。

四、版本使用限制及注意事项:

- 1、USB为预留模块。SecPath U200-M/A 硬件中的USB为预留模块, 目前软件不支持。
- 2、增强license 使用限制。增强license目前只支持命令行方式注册, 不支持Web 注册。
- 3、双机热备功能仅在设备以“防火墙”模式启动时可用。如设备以“UTM”模式启动设备, 不能使用双机热备功能。

五、版本存在问题与规避措施:

1. 问题ID—HWD13932

三层VLAN口下的二层物理口没有加入安全域, VRRP状态能够正常切换, 而且在刚配置地址时能ping

通对端设备,不影响正常使用。

2. 问题ID—HWD13968

主板上电软件启动完成前瞬间PHY8211的端口指示灯闪烁两下。

3. 问题ID—IWD09344

激活UTM带宽策略时断电重启,出现堆栈,启动iWare失败,必须格式化CF卡。

激活过程中,禁止直接断电操作。

4. 问题ID—HSD38852

在WEB页面保存配置中掉电,然后上电重启设备,重启失败,版本文件丢失。

配置过程中调电,容易导致Flash损坏,在配置过程中禁止关电处理。

5. 问题ID—HSD52394

在VLAN接口配置TCP MSS会导致系统异常。

禁止在VLAN接口配置TCP MSS。

6. 问题ID—HSD52376

在WEB过滤页面配置URL超长,导致系统异常。

禁止WEB过滤页面配置URL超过80个字符。

7. 问题ID—HSD71238

UTM双系统,在Comware修改时区后,两边的时间不同步。

不要修改UTM时区

8. 问题ID—HSD71245

VLAN虚接口启用DHCP Server, PC作为DHCP Client无法获得IP地址。

不要在VLAN虚接口启用DHCP Server。

9. 问题ID—无

如果不需要开启TR069,建议关闭该功能(默认是开启的)。再在命令行下永久删除config.cwmp文件以节省FLASH存储空间。

六、升级时注意事项:

请务必参照《[H3C SECPATH200US&200UCS&200UCM&200UA&200UM&200UCA-CMW520-F5123 P15 版本使用指导书](#)》中的版本升级指导进行升级。

如要完整的了解该版本累计解决的问题,请参看配套的《[H3C SECPATH200US&200UCS&200UCM&200UA&200UM&200UCA-CMW520-F5123P15 版本说明书](#)》。