# wx系列Ac关于中文ssid配置的指导说明

## 一、应用环境:

随着无线广泛应用于各种场景,用户对于WLAN的网络需求逐渐变得精细化,比如我司WX系列AC支持的中文SSID功能。但在实际使用中,有的局点反馈部分终端上的中文SSID呈现出乱码,有时甚至无法搜索到无线服务。其实这主要是和终端(操作系统)所支持的中文编码方式有关,对于AC来说,一个SSID只能采用一种编码方式,因此不可能做到所有终端(操作系统)都能识别。本文主要介绍如何配置不同编码方式的SSID,以及主流终端关于中文编码方式的支持情况说明。

## 二、组网需求:

WX系列AC (无线控制器), FIT AP (无线接入点), POE交换机

#### 三、组网图:

任意AC (无线控制器) + FIT AP (无线接入点) 组网 (略)

### 四、操作步骤:

本操作步骤指导适用于WX全系列AC,同样也使用于WA系列AP。


首先,我们需要了解何为字符的编码方式。计算机中的信息包括数据信息和控制信息,数据信息又可分为数值和非数值信息。非数值信息和控制信息包括了字母、各种控制符号、图形符号等,它们都以二进制编码方式存入计算机并得以处理,这种对字母和符号进行编码的二进制代码称为字符代码(Character Code)。计算机中常用的字符编码有ASCII码(美国标准信息交换码)、EBCDIC码(扩展的BCD交换码)、UTF-8、Unicode(UTF-16)、GB2312等。

其次,对于AC而言本身存储的SSID等配置信息就是简单的十六进制编码,字符编码方式是取决于串口或者telnet终端的,AC只是对这些信息进行保存。当前的市面上的终端(包括智能终端和PC),字符编码方式主要以UTF-8和GB2312居多,下面以SecureCRT这款常用的终端仿真程序为例,介绍如何在AC上配置不同编码方式的中文SSID。

### 1、GB2312字符编码方式的中文SSID配置:

SecureCRT本身默认的字符编码方式就是GB2312,因此在配置这种编码方式的中文SSID时,直接在AC上配置即可,无需修改任何设置,具体配置步骤如下:

(1) SecureCRT采用默认的会话选项设置:

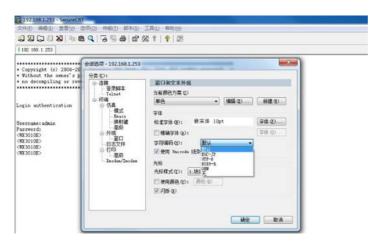

## (2) AC上配置中文SSID:

[WX3010E-wlan-st-1]display this

#

wlan service-template 1 clear

ssid 无线中文

bind WLAN-ESS 1

service-template enable

#

return

[WX3010E-wlan-st-1]


## (3) PC终端的无线连接显示:



## 2、 UTF-8字符编码方式的中文SSID配置:

采用UTF-8字符编码方式时,需要在SecureCRT上修改配置,路径为"选项—会话选项—外观—字符编码—UTF-8",点击"确定"。然后再次在AC上重新配置中文SSID:

(1) SecureCRT的会话选项设置:

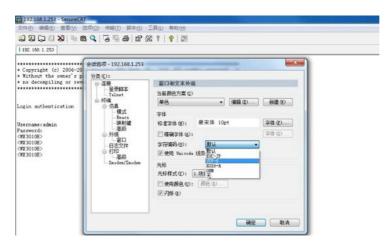

(2) AC上配置中文SSID:

[WX3010E-wlan-st-1]display this

#

wlan service-template 1 clear

ssid 无线中文

//这里SSID必须要重新配置,显示的是GB2312的编码方式,即为乱码

bind WLAN-ESS 1

service-template enable

#

return

[WX3010E-wlan-st-1]

(3) PC终端的无线连接显示乱码、手机显示正常:



### 五、配置关键点及注意事项:

综上,我们可以概括一下配置中文SSID的具体操作步骤: (1)选择终端软件的字符编码方式; (2) AC上配置中文SSID服务模板。特别是修改了默认编码方式后,中文SSID需要重新配置。另外,我们测试了部分手机和终端(不含平板电脑和具体型号的便携机),测试结果如下:

手机型号	操作系统	编码方式支持情况
诺基亚 C7	S30	utf-8正常, gb2312乱码
诺基亚 N80	S60	utf-8搜不到服务, gb2312乱码
诺基亚 N95	S60 V3	utf-8时而正常时而乱码,gb2312搜不到
诺基亚 X6-00	S60 V5	utf-8正常, gb2312搜不到服务
诺基亚 Lumia 900	Windows phone 7.5	utf-8乱码,gb2312正常
诺基亚 920	Windows phone 8.0	utf-8乱码,gb2312正常
诺基亚 920T	Windows phone 8.0	utf-8乱码,gb2312正常
摩托罗拉 ME860	Android 2.3.4	utf-8正常,gb2312搜不到服务
摩托罗拉 ME525+	Android 2.3.6	utf-8正常, gb2312正常
摩托罗拉 MT788	Android 4.0.4	utf-8正常,gb2312搜不到服务
华为 U8661	Android 2.3.6	utf-8正常, gb2312搜不到服务
华为 C8812E	Android 4.0.4	utf-8正常, gb2312搜不到服务
HTC A8180	Android 2.2	utf-8正常, gb2312搜不到服务
HTC T528w	Android 4.0.4	utf-8正常, gb2312搜不到服务
HTC HD7 T9292	Windows phone 7.10.8862.144	utf-8乱码,gb2312正常
三星 GT-I9300	Android 4.1.1	utf-8正常, gb2312搜不到服务
三星 NexusS	Android 4.1.2	utf-8正常, gb2312搜不到服务
索爱 E16i	Android 2.1.1	utf-8正常, gb2312搜不到服务
索尼 LT22i	Android 4.1.2	utf-8正常, gb2312搜不到服务
黑莓9700	BlackBerry v5.0.0.442	utf-8乱码, gb2312乱码
魅族 M032	Flyme 2.1.3	utf-8乱码,gb2312正常
步步高OPPO X909	Android 4.1.1	utf-8正常, gb2312正常
步步高 vivo X1w	Android 4.1.1	utf-8正常, gb2312正常
小米 MI-ONE C1	Android 2.3.5	utf-8正常, gb2312乱码
小米 MI 1S	Android 4.0.4	utf-8正常, gb2312搜不到服务
iPhone 4s	iOS 6.1.2	utf-8正常, gb2312乱码
iPhone 5/5s	iOS 6.1.4	utf-8正常, gb2312乱码
50	Windows XP	utf-8乱码, gb2312正常
PC PC	Windows XP	ull-odulla, gozo iziziri

## 通过上表里的测试结果,总结如下:

- (1) windows系列操作系统测试结果均为utf-8乱码, gb2312正常;
- (2) Android大部分仅支持utf-8,少数可以搜到gb2312乱码;
- (3) iPhone系列手机utf-8正常, gb2312显示为乱码, 有时也可能无法扫描到SSID;
- (4) 步步高手机测试的两款对两种编码均良好支持。