

## 知 ADCampus方案中部署在CAS虚机上的Director迁移后授权主机变更后导入新授权提示50904失败问题排查

Director 陈楷铎 2018-07-16 发表

### 组网及说明

ADCampus方案中部署在CAS虚机上的Director迁移后授权主机变更后导入新授权提示50904失败

### 问题描述

ADCampus方案中部署在CAS虚机上的Director迁移后授权主机变更后导入新授权提示50904失败

### 过程分析

排查发现现场DR1000版本为Director E0508版本，且部署在CAS虚拟化环境。存在版本已知问题，虚拟机迁移后hostid生成信息有误。

### 解决方法

临时规避方法：将iMC\client\conf\vmcfg.conf文件备份，备份后将配置内容改为support=false；打开MC/deloy文件，按shift右键打开命令行输入pwdmgr -changevmcfg重新执行一下主机验证搜集hostid；将刚修改vmcfg.conf删除，备份的vmcfg文件还原，用刚搜集的hostid走变更流程。最终解决方法：升级到比E0508版本新的版本即可。